

14.2.2017

Villaserviceventilernas funktionsgranskning

Naval Oy har levererat sk. "villaserviceventiler" från slutet av 80-talet. Då var ventilerna försedda med röda/blåa vred av aluminium eller med spakar. Man ändrade materialet av vredet till plast hösten 2002 och fortsatte med det till våren 2004. Den tiden var de helt av plast och nu har man upptäckt att vid ventilmanövreringen finns det risk att plastvredet kuggar över, vredet rör sig, men ventilen - och ventilens kula - sitter fast i öppet läge.

Efter våren 2004 har vi levererat ventilerna med förstärkta plastvreden - vi gjuter nu in en 4-kantig stål del och den håller. Dagens vred och det gamla ser likadan ut, men vänder man dagens vred, baksidan upp, ska den "förstärkningen" vara något synligt. Alternativet till vredet är en spak.

Granskningen ska göras enl. detta:

- demontera vredet - det är fäst med en 8mm skruv
- vänd vredet, baksidan upp
- kontrollera är det helt av plast eller är det "förstärkt" - stålet ska vara något synligt in i plasten
- är det av plast, ta kontakt till oss

Annat viktigt

- under vredet finns ventilens spindel (4k-7 eller 4k-9mm) - på toppen finns det ett spår som visar kulans läge; spåret längs är ventilen öppen, spåret tvärs är ventilen stängd

Öppen:



Stängd:



teknisk hjälp och stöd får ni från:

Vesa Ylitalo, Vexve Oy +358 40 506 6750

vesa.ylitalo@vexve.com